



TEKNİK REHBER

Volant Muhafazası / Kavrama Kampanası: Arıza Belirtileri, Değişim ve Bakım

Ağır ticari araç volan muhafazası / kavrama kampanası: arıza belirtileri, teşhis, adım adım değişim ve bakım. VADEN teknik rehber.

Sahada en çok "görünmeyen" parçalardan biridir: motorla şanzıman arasında duran, kavramayı ve volanti içine alan kalın döküm gövde. Kimse periyodik bakım listesine yazmaz; ta ki debriyaj bir tarafından yenmiş çıkana ya da muhafazanın altından yağ damlamaya başlayana kadar. Volant muhafazası (kavrama kampanası, çan kapağı, bell housing) sadece bir kapak değildir — krank mili eksenini ile şanzıman giriş milini aynı hatta tutan referans parçadır. Eksen kaçıklığı milimetrenin onda birleri mertebesinde bile olsa, bedelini debriyaj seti, ayırma yatağı, giriş mili keçesi ve marş dişlisi öder.

💡 İPUCU —

E-E-A-T notu: Bu doküman VADEN teknik ekibi tarafından, ağır ticari araç aktarma organları üzerindeki saha ve ürün tecrübesi esas alınarak hazırlanmıştır. Buradaki değerler tipik referans aralıklarıdır; motor ailesine, gövde malzemesine ve SAE arayüz sınıfına göre değişir. Kesin tork, salgı (runout) ve düzlemsellik toleransları için daima araç üreticisinin güncel servis kılavuzunu esas alın. **Son güncelleme: Temmuz 2026.**

Volant Muhafazası / Kavrama Kampanası Nedir? Görevi ve Çalışma Prensibi

Volant muhafazası (kavrama kampanası), motor bloğunun arka yüzeyi ile şanzıman gövdesi arasına cıvatalanan; volanti, kavrama grubunu ve marş dişli çemberini içine alan, aynı zamanda krank mili eksenini ile şanzıman giriş mili eksenini merkezleyerek aktarma organlarının hizasını tayin eden taşıyıcı döküm gövdedir.

Hareketli bir parçası olmamasına rağmen üç işi aynı anda yapar. Birincisi *yapısal*dir: şanzımanın ağırlığını ve tork tepkisini motor bloğuna aktarır; ağır ticari araçta bu, yüzlerce kilogramlık bir kütle ve yüksek burulma yüklerinin taşınması demektir. İkincisi *merkezlemedir*: bloğa oturduğu yüzeydeki pimler (dowel) ve şanzımanın oturduğu merkezleme çapı sayesinde iki eksen aynı hatta gelir. Üçüncüsü *barındırmadır*: volant, baskı, disk ve ayırma yatağı bu gövdenin içinde çalışır; marş motoru, devir sensörü, muayene kapağı ve çoğu uygulamada ayırma mekanizması buraya bağlanır.

Ağır ticari araçlarda gövde arayüzleri büyük ölçüde SAE J617 standardına göre isimlendirilir (SAE 1, SAE 2, SAE 3 gibi). Standart, blok tarafındaki cıvata deliği çemberini ve merkezleme çapını tanımlar; sayı küçüldükçe arayüz büyür. Böylece aynı motor ailesine farklı şanzımanlar bağlanabilir.

- **Ana gövde (çan):** Blok flanşı ile şanzıman flanşını birleştiren döküm kabuk; tork tepkisini ve şanzıman ağırlığını taşır.
- **Merkezleme pimleri ve pim yuvaları:** Gövdeyi bloğa tekrarlanabilir biçimde konumlandırır; hizanın gerçek belirleyicisidir.
- **Şanzıman oturma yüzeyi ve merkezleme çapı:** Giriş milinin volant pilot yatağına düzgün girmesini sağlar.
- **Marş motoru yuvası:** Marş dişlisinin volant çemberi ile kavrama derinliğini ve diş boşluğunu belirler.

- **Muayene kapağı ve sensör yuvaları:** Kaçak kontrolü için erişim penceresi; volant devir sensörünün konumu.
- **Tahliye (drenaj) deliği:** Keçe kaçaklarının dışarı atıldığı, tıkanmaması gereken alt delik.
- **Ayırma grubu bağlantıları:** Çatal yatağı, hidrolik/pnömatik silindir kulağı veya konsantrik silindir yüzeyi.
- **PTO açıklıkları ve ısı kalkanı elemanları:** Güç alma noktaları, kapak contaları, sac muhafaza.

Döküm demir mi, alüminyum mu?

Döküm demir gövdeler yüksek rijitlik ve iyi titreşim sönümlemesi sunar; ağır çekici ve şantiye uygulamalarında hâlâ yaygındır. Alüminyum gövdeler ciddi ağırlık avantajı sağlar, ancak dış yuvaları daha hassastır: aşırı torkla sıkılmış bir M12 dişi kolayca sıyrılır ve cıvata ön yükü düştüğünde yüzey aralanır. Alüminyumda çatlaklar genellikle marş yuvası köşelerinden ve cıvata göbeklerinden başlar; döküm demirde ise darbe kaynaklı kırıklar daha çok alt flanş bölgesinde görülür.

Kuru gövde ve yağ banyolu uygulamalar

Yaygın kamyon-otobüs mimarisinde kavrama kurudur; muhafaza içine yağ gelmesi başlı başına bir arıza belirtisidir. Bazı ağır iş makinesi ve özel amaçlı uygulamalarda ise yağ banyolu kavrama veya tork konvertörü kullanılır; orada muhafaza aynı zamanda bir yağ hacmidir ve sızdırmazlık beklentisi tamamen farklıdır. Parça seçerken bu ayrım kaçarsa, "aynı gövde" sanılan parça yanlış tahliye ve havalandırma düzeniyle gelir.

Hizanın (konsantrikliğin) önemi

Kavrama diski giriş mili üzerinde kayarak çalışır ve volant ile baskı arasında merkezlenir. Merkezleme çapı krank eksenine göre kaçıkça giriş mili pilot yatağına zorlanarak girer. Sonuç tanındıktır: disk göbeğinde tek yönlü aşınma, ayırmada sürtme, giriş mili keçesinde erken kaçak ve "yeni debriyaj taktık, yine aynı" şikâyeti. Bu yüzden ciddi bir kavrama arızasında muhafaza yüzey ve salgı kontrolü isteğe bağlı değil, standart adım olmalıdır.

Uygulama / araç sınıfı	Tipik gövde tipi	Yaygın SAE arayüz eğilimi	Öne çıkan hasar eğilimi
Ağır çekici (uzun yol, yüksek tork)	Döküm demir, tek parça çan	SAE 1 / SAE 0 sınıfı büyük gövde	Cıvata gevşemesi, flanş yüzey aralanması
Dağıtım kamyonu / orta sınıf	Alüminyum veya döküm demir	SAE 2 sınıfı	Alüminyumda dış sıyırma, marş yuvası aşınması
Şehir içi ve turizm otobüsü	Alüminyum ağırlıklı, ısı kalkanlı	SAE 1 – SAE 2 sınıfı	Titreşim çatlağı, sensör yuvası deformasyonu
İnşaat / damper, arazi kullanımı	Döküm demir, takviyeli flanş	SAE 1 sınıfı	Taş darbesi, alt flanş kırığı, tahliye tıkanması
PTO'lu özel üstyapı ve iş makinesi	PTO açıklıklı veya yağ banyolu gövde	Uygulamaya özel / SAE 2 – SAE 3	Kapak sızıntısı, havalandırma tıkanıklığı

⚠ DİKKAT —

Parça numarası doğrulaması şart. Volant muhafazası, "göz kararı" seçilebilecek en son parçalardan biridir. Aynı motor ailesinde bile civata deliği çemberi, merkezleme çapı, marş yuvası açısı, sensör deliği konumu, PTO açıklığı ve toplam derinlik üretim yılına göre değişebilir. Sipariş öncesi sökülen parçanın OE numarasını, motor ve şase numarasını, SAE arayüz sınıfını ve marş motorunun bağlanma tarafını karşılaştırın. Birkaç milimetrelilik derinlik farkı marş dişli kavramasını bozar ve volant çemberini kısa sürede yer.

Arıza Belirtileri ve Teşhis

Volant muhafazası kendi başına "bozulan" bir parça gibi görünmez; arızası genellikle komşu parçaların şikâyeti olarak gelir. Teşhisteki doğru soru şudur: bu kavrama, şanzıman veya marş şikâyeti muhafazanın hizasından ya da bütünlüğünden mi kaynaklanıyor?

Belirti	Olası Neden	Kontrol / Doğrulama
Yeni debriyaj setine rağmen kısa sürede tekrarlayan aşınma, diskte tek taraflı yenme	Merkezleme çapı krank eksenine göre kaçık; pim yuvaları ovalleşmiş	Komparatörle merkezleme çapı radyal salgısını ve yüzey salgısını ölçün; disk aşınma deseninin tek taraflı olup olmadığına bakın
Kalkışta ve rölantide muhafaza bölgesinden metalik tıkırtı, yükte değişen ses	Gevşemiş flanş civataları, kırık kulak veya çatlak; ayırma yatağı boşluğu	Motor durdurulmuş halde civata torklarını kontrol edin; muayene kapağını açıp gövdeyi çatlak ve temas izi açısından inceleyin
Muhafaza alt tahliye deliğinden yağ damlaması	Krank arka keçesi veya şanzıman giriş mili keçesi kaçağı	Yağın rengini ve kokusunu ayırt edin (motor mu şanzıman yağı mı); kapağı açıp ıslaklığın ön mü arka mı olduğunu izleyin
Marş zorlanıyor, dişli tırılıyor veya volant çemberinde diş yenmesi	Marş yuvası aşınmış/deforme, yanlış derinlikte gövde, gevşek marş civataları	Marş dişlisi ile çember arasındaki kavrama derinliğini ve diş boşluğunu ölçün; yuva yüzeyinin düzlüğüne bakın
Vites geçişlerinde zorlanma, kavrama tam ayırmıyor	Ayırma çatalı yatak yuvası aşınmış, konsantrik silindir yüzeyi deforme	Ayırma mekanizmasının serbest hareketini ve yuva boşluğunu ölçün; silindir oturma yüzeyini düzlük açısından kontrol edin
Devir sinyalinde kararsızlık, arıza kodu ile performans kısıtı	Sensör yuvası deforme veya gevşek; sensör-çember boşluğu bozulmuş	Sensör hava boşluğunu ölçün, yuva çevresinde çatlak/ezilme arayın, sinyali osiloskoplara izleyin
Şanzıman flanşında yüzey aralanması, civata deliğinde parlama izi	Yetersiz veya aşırı tork, tekrarlanan sökme-takma, çatlak başlangıcı	Yüzeyleri temizleyip cetvel ve sentille düzlük kontrolü yapın; delik çevresinde radyal iz arayın
Ağır yükte titreşim, devirle değişen uğultu	Çatlakla rijitlik kaybı; takozlarla birlikte hizanın dinamik bozulması	Motor ve şanzıman takozlarını da kapsayan bütünsel kontrol yapın; titreşimi devir ve yük ile ilişkilendirin

Komparatörle salgı ölçümü: tartışmayı bitiren test

Hiza şüphesinde tek objektif yöntem komparatörle ölçümdür. İki bileşen ölçülür: *radyal salgı* (merkezleme çapının krank eksenine göre kaçıklığı) ve *eksenel/yüzey salgısı* (şanzımanın oturduğu yüzeyin krank eksenine dikliği). Komparatör mıknatıslı ayakla volanta veya krank flanşına bağlanır, krank elle bir tam tur çevrilirken değer okunur; krankın eksenel boşluğunu ölçüme karıştırmamak için dönüş boyunca sabit yönde hafif eksenel baskı uygulanır. Toplam gösterge değeri (TIR) üreticinin sınırının üzerindeyse, sorunu debriyaj değiştirerek çözmeye çalışmak zaman kaybıdır.

Yağ kaçağının kaynağını ayırma

Muhafazadan gelen yağın iki adayı vardır: önden krank arka keçesi, arkadan şanzıman giriş mili keçesi. Ayrım pratikte renk ve kokudan yapılır; kesin sonuç için muayene kapağı sökülüp bölge ışıkla incelenir, ıslaklığın yönü ve savrulma izi kaynağı gösterir. Krank karteri havalandırmasının tıkalı olması arka keçeyi zorlayarak "keçe suçlu değilken" tekrarlayan kaçaklara yol açabilir; bu nokta atlanmamalıdır.

Çatlak arama ve yüzey değerlendirmesi

Sökülmüş bir muhafazada çatlak çoğunlukla gözle görülmez. Yüzey iyice temizlendikten sonra penetrant sıvı ile kontrol en pratik yöntemdir; kritik uygulamalarda döküm demir için manyetik parçacık muayenesi tercih edilir. Özellikle marş yuvası köşeleri, cıvata göbekleri, PTO açıklık kenarları ve alt flanş bölgesi taranmalıdır. Yüzey aralanma izi, çatlak olmasa bile cıvata ön yükünün kaybedildiğini gösteren güçlü bir işarettir.

Değişim / Kurulum Adımları

⚠ DİKKAT —

Kişisel koruyucu ekipman ve güvenlik: Bu işte ana risk ağırlıktır. Şanzıman ağır ticari araçta yüzlerce kilogram gelir; asla geçici düzeneklerle askıda tutmayın, uygun kapasiteli şanzıman krikosu veya vinç ve emniyet kayışı kullanın. Araç kaldırılacaksa sehpa zorunludur. Kontağı kapatın, akü şalterini kesin, marş devresini emniyete alın; hava sistemlerinde depoları boşaltın. Balata tozuna karşı maske kullanın, tozu asla basınçlı hava ile üfleme. Eldiven, koruyucu gözlük ve çelik burunlu ayakkabı zorunludur; kabin devrilecekse devirme kilidini kontrol edin.

- 1 Teşhisi kayda alın ve aracı emniyete alın:** Salgı değerlerini, çatlak bulgularını ve kaçak kaynağını yazılı kaydedin. Ardından düz zemin, el freni, takoz, akü şalteri kapalı; hava, hidrolik ve elektrik bağlantılarını basınçsız hale getirin.
- 2 Çevre elemanlarını etiketleyerek sökün:** Marş motoru, devir sensörü, ayırma silindiri/çatalı, kablo demeti klipsleri, muayene kapağı ve varsa ısı kalkanı. Her soketi ve rakoru etiketleyin, fotoğraf alın.
- 3 Şanzımanı destekleyip ayırın:** Şanzımanı krikoya kayışla sabitleyin, kardan mili ve destek bağlantılarını sökün, flanş cıvatalarını kademeli gevşetin; giriş miline yan yük bindirmeden eksende geri çekin.

- 4 **Kavrama grubunu ve volanti sökün:** Baskı civatalarını çapraz ve kademeli gevşetin; disk düşmesin diye merkezleme aparatı kullanın. Volant sökülecekse ağırlığına uygun kaldırma yöntemi seçin, krank flanşı dişlerini koruyun.
- 5 **Muhafazayı sökün ve arka keçe bölgesini değerlendirin:** Civataları çapraz sırayla gevşetin, pim yuvalarını zorlamadan gövdeyi ekseninde geri alın. Krank arka keçesini ve varsa taşıyıcısını bu aşamada mutlaka değerlendirin; erişim açıkken yenilemek en doğru karardır.
- 6 **Blok ve flanş yüzeylerini temizleyin:** Eski conta kalıntısını çizik bırakmayan kazıyıcıyla alın, yağ ve gres izini giderin. Alüminyum yüzeye sert taşlama yapmayın. Civata deliklerini temizleyin; kör deliklerde dip birikintisi yanlış tork okumasına neden olur.
- 7 **Yeni parçayı birebir karşılaştırın:** Civata delik çemberi, merkezleme çapı, toplam derinlik, marş yuvası konumu ve açısı, sensör deliği, tahliye deliği yönü ve PTO açıklığı eski parça ile aynı olmalı. En küçük farkta monte etmeyin, referansı yeniden doğrulayın.
- 8 **Pimleri kontrol edip muhafazayı yerleştirin:** Merkezleme pimlerinin sağlam ve yuvalarında sıkı olduğunu doğrulayın; ovalleşmiş yuva hizayı kurtarmaz. Gövdeyi pimplere oturtun, civataları elle takıp merkezden dışa doğru çapraz sırayla, kademeli olarak kılavuzdaki torkta sıkın. Üretici sızdırmazlık macunu veya conta öngörüyorsa yalnızca belirtilen tipi ve miktarı kullanın.
- 9 **Hizayı montajdan sonra ölçün:** Krank flanşından referans alarak merkezleme çapı radyal salgısını ve yüzey salgısını komparatörle yeniden ölçün. Değer sınır dışıysa sökün, yüzey ve pimleri tekrar değerlendirin; "nasıl olsa oturur" diyerek devam etmeyin.
- 10 **Volant, kavrama ve çevre elemanlarını monte edin:** Volant civatalarını üreticinin sırası ve torku ile (gerekliyse aç sıkma ile) takın. Diski merkezleme aparatıyla hizalayıp baskıyı çapraz ve kademeli sıkın. Ayırma yatağını hafif gresle toplayın, marş motorunu ve sensörü doğru boşlukla yerleştirin.
- 11 **Şanzımanı bağlayın ve son kontrolleri yapın:** Şanzımanı zorlamadan, giriş milini asla çekişle ilerletmeden ekseninde oturtun ve kendi ağırlığıyla giriş miline yaslamayın. Flanş civatalarını torkunda sıkın, tüm bağlantıları geri takın. Motoru çalıştırıp rölantide sesi dinleyin, kavramanın tam ayırdığını doğrulayın, kısa yol testinden sonra kaçak ve tork kontrolünü tekrarlayın.

Dikkat Edilecekler (Sık Hatalar)

⚠ DİKKAT —

En pahalı hata: hizayı ölçmeden kapatmak. Bu işin tamamı, "iki eksen aynı hatta mı" sorusunun cevabıdır. Komparatör kullanmadan yapılan montaj en iyi ihtimalle şansa bağlıdır. Salgı sınır dışıyken takılan yepyeni bir debriyaj seti binlerce kilometre içinde aynı arızayla geri gelir; bu kez giriş mili keçesini ve pilot yatağını da beraberinde götürür.

⚠ DİKKAT —

Şanzımanı giriş miline asarak taşımayın. Sahada en sık görülen ikinci hata budur. Şanzıman kısmen takılıyken krika indirildiğinde tüm ağırlık giriş miline ve disk göbeğine biner; göbek kalıcı olarak deforme olur, pilot yatağı ezilir. Şanzıman, flanş yüzeyleri tam temas edip cıvatalar sıkılana kadar desteklenmelidir.

- **Cıvataları tek turda ve rastgele sırayla sıkmak:** Döküm gövdede yüzey aralanması ve çarpılma yapar; daima çapraz ve kademeli sıkın.
- **Alüminyum gövdede aşırı tork:** Diş sıyırma ve göbek çatlağının bir numaralı nedeni; tork anahtarı kullanın.
- **Merkezeleme pimlerini es geçmek:** Eksik, eğilmiş veya yuvası ovalleşmiş pimle yapılan montaj hizayı garanti etmez.
- **Tahliye deliğini kapatmak:** Fazla kullanılan sızdırmazlık macunu alt tahliyeyi tıkar; muhafaza yağ biriktirir, balata yağlanır.
- **Erişim açıkken krank arka keçesini yenilememek:** Aynı işi ikinci kez yapmanın en yaygın sebebi; işçilik, keçe bedelinin kat kat üzerindedir.
- **Marş diş boşluğunu ve sensör boşluğunu kontrol etmemek:** Yanlış oturmuş gövde volant çemberini yer, ayarsız sensör zor teşhis edilen arıza kodları üretir.
- **Kullanılmış veya tek kullanımlık cıvatayı geri takmak:** Uzama sınırına gelmiş cıvata ön yük tutmaz.

Teknik Değerler ve Kontrol Noktaları

Aşağıdaki değerler ağır ticari araç volant muhafazası uygulamalarında *tipik / genel referans* aralıklarıdır. Gövde boyutuna, malzemesine, cıvata sınıfına ve üreticiye göre değişir; kesin değer için servis kılavuzu esastır.

Parametre	Tipik referans aralığı	Not
Merkezeleme çapı radyal salgısı (TIR)	yaklaşık 0,10 – 0,30 mm	Büyük SAE gövdelerde üst banda yakın; sınır aşılsa pim ve yüzey değerlendirilir
Şanzıman oturma yüzeyi eksenel salgısı (TIR)	yaklaşık 0,10 – 0,25 mm	Ölçüm sırasında krank eksenel boşluğu sabitlenmelidir
Flanş yüzeyi düzlemsellik sapması	yaklaşık 0,05 – 0,15 mm	Cetvel ve sentil ile ön kontrol yapılabilir
Marş dişlisi – volant çemberi diş boşluğu	yaklaşık 0,3 – 1,0 mm	Uygulamaya özgüdür; kavrama derinliği ile birlikte değerlendirilir
Devir sensörü hava boşluğu	yaklaşık 0,5 – 1,5 mm	Sensör tipine göre değişir; üretici değeri esastır
Muhafaza iç bölge çalışma sıcaklığı	yaklaşık 80 – 200 °C	Kavrama yüzeyinde anlık değerler daha yüksektir

Parametre	Tipik referans aralığı	Not
Alt tahliye deliği durumu	daima açık ve temiz	Tıkalı tahliye, balata yağlanması sessiz sebebidir

Bağlantı noktası	Tipik tork aralığı	Uyarı
Muhafaza – blok cıvataları (M10)	yaklaşık 45 – 70 Nm	Çapraz sırayla, en az iki kademede sıkın
Muhafaza – blok cıvataları (M12)	yaklaşık 85 – 120 Nm	Alüminyum gövdede alt banda dikkat edin
Şanzıman – muhafaza flanş cıvataları (M14 – M16)	yaklaşık 150 – 250 Nm	Uygulama sınıfına göre belirgin değişir
Marş motoru bağlantı cıvataları	yaklaşık 40 – 70 Nm	Fazla sıkma yuva yüzeyini deforme eder
Muayene kapağı ve sac muhafaza cıvataları	yaklaşık 8 – 25 Nm	İnce sac; ezmeden sıkın
Volant cıvataları	üretici değeri (çoğunlukla tork + açısı)	Genelde tek kullanımlık; yeniden kullanmayın

İPUCU –

Saha ipucu: Ölçüm yapmadan önce yüzeyleri gerçekten temizleyin. Flanşta kalan ince bir conta kalıntısı ya da bir çapak, 0,10 mm mertebesinde sahte salgı üretir ve sağlam bir gövdeyi hurdaya yazdırır. Ölçümü iki kez, farklı başlangıç açılarından tekrarlayın; iki okuma birbirini tutmuyorsa problem parçada değil, kurulumdadır.

- Muayene kapağını açıp iç yüzeyde yağ filmi, balata tozu çamuru ve metal talaşı olup olmadığına bakın.
- Alt tahliye deliğine ince bir tel geçirerek açıklığını doğrulayın; tıkalıysa temizleyin.
- Marş yuvası oturma yüzeyinde parlama, ezilme ve aşınma basamağı arayın; yuva köşelerini ve cıvata göbeklerini penetrantla tarayın.
- Merkezleme pimlerinin çapını ve yuvadaki sıklığını kontrol edin; kolayca çıkan pim şüphelidir.
- Motor ve şanzıman takozlarını aynı işte gözden geçirin; yorulmuş takoz hızı dinamik olarak bozar.
- Montajdan sonra ilk 500 – 1.000 km'de flanş cıvata torklarını tekrar kontrol edin.

Bakım ve Ömür

Volant muhafazası, aracın ömrü boyunca dayanacak şekilde boyutlandırılmış bir parçadır; periyodik değişimi yoktur. Ömrünü kısaltan şey aşınma değil üç şeydir: yanlış montaj, ihmal edilen kaçaklar ve darbe. Bu üçü kontrol altındaysa aynı gövde araçtan daha uzun yaşar; değilse birkaç kavrama değişimi içinde hurdaya çıkar.

- **Her kavrama değişimini fırsat sayın:** İç temizlik, çatlak kontrolü, pim durumu ve salgı ölçümü kavrama işinin standart parçası olmalıdır.
- **Kaçakları geciktirmeyin:** Krank arka keçesi veya giriş mili keçesi kaçacağı balatayı yağlar, kavrama ömrünü kısaltır ve gövde içinde kalıcı kalıntı bırakır.
- **Krank karteri havalandırmasını kontrol edin:** Tıkalı havalandırma karter basıncını artırıp arka keçeyi zorlar; keçe değişse de kaçak tekrarlar.
- **Tahliye deliğini açık tutun:** Bakımda birkaç saniyelik bir kontroldür; atlandığında bedeli komple kavrama seti olur.
- **Sürüş alışkanlığını gözetin:** Kalkışta uzun süre kavrama kaydırmak muhafaza içi sıcaklığını ciddi biçimde yükseltir; ısı hem balatayı hem çevredeki sızdırmazlık elemanlarını yorar.
- **Altan darbeye karşı önlem alın:** Şantiye ve arazi kullanımında alt koruma sacı, taş darbesiyle oluşan flanş kırıklarını büyük ölçüde engeller.
- **Takoz ve destekleri değerlendirin, kayıt tutun:** Yorulmuş takoz dinamik hiza kaybı üretir; ölçülen salgı değerlerini araç dosyasına yazın, bir sonraki işte karşılaştırın.

İyi yönetilen bir filoda volant muhafazası neredeyse hiç gündeme gelmez — ve bu, işin doğru yapıldığının kanıtıdır. Buna karşılık "debriyaj yine gitti" şikâyeti tekrarlıyorsa cevap çoğu zaman değiştirilen parçalarda değil, onları taşıyan bu döküm gövdededir.

Sık Sorulan Sorular

Volant muhafazası ile kavrama kampanası aynı şey mi?

Evet, sahada aynı parça için kullanılan farklı isimlerdir. "Volant muhafazası", "kavrama kampanası", "çan kapağı" ve İngilizce karşılığı "flywheel housing / bell housing" motor ile şanzıman arasındaki, volanti ve kavramayı içine alan döküm gövdeyi tanımlar. Bazı kataloglarda motor tarafı vurgulanarak "muhafaza", şanzıman tarafı vurgulanarak "kampana" denmesi karışıklık yaratabilir; sipariş öncesi OE numarasıyla doğrulamak en güvenlisidir.

Çatlak var; kaynakla tamir edilir mi?

Genel yaklaşım, hiza referansı olan bir taşıyıcı gövdede kaynak tamirinden kaçınmaktır. Döküm demir kaynağı özel prosedür, ön ısıtma ve kontrollü soğutma ister; başarılı görünse bile ısıl çarpılma merkezleme çapını ve yüzey düzlüğünü bozabilir. Kritik olmayan bir kulakta uzman değerlendirmesiyle tamir mümkün olabilir; flanş, pim yuvası ve merkezleme çapını ilgilendiren çatlaklarda ise parça değişimi doğru karardır.

Yeni debriyaj taktım ama kısa sürede yine bitti; sebebi muhafaza olabilir mi?

Evet; tekrarlayan erken kavrama arızalarının en çok atlanan nedenlerinden biridir. Merkezleme çapı kaçıkça disk her devirde zorlanır ve tek taraflı yenir. Diskin aşınma desenine bakın: yenme tek tarafta yoğunlaşmışsa ya da göbekte parlama izi varsa hiza şüphesi güçlüdür. Kesin karar için komparatörle salgı ölçmek gerekir.

Muhafaza alt deliğinden yağ damlıyor, hangi keçe suçlu?

İki aday vardır: krank arka keçesi ve şanzıman giriş mili keçesi. Ayrım için muayene kapağı açılıp ıslaklığın hangi taraftan geldiği izlenir; yağın rengi ve kokusu da yardımcı olur. Krank arka keçesi

kaçaklarında karter havalandırmasını da kontrol edin, çünkü tıkalı havalandırma keçeyi tekrar tekrar bozar.

Sadece muhafazayı değiştirmek için şanzımanı indirmek şart mı?

Pratikte evet. Muhafaza motor bloğu ile şanzıman arasında olduğundan erişim ancak şanzıman ayrıldıktan sonra sağlanır. Bu nedenle iş planlanırken kavrama seti, ayırma yatağı, krank arka keçesi ve giriş mili keçesinin de aynı anda değerlendirilmesi, ikinci kez sökmek adına en akılcı yaklaşımdır.

SAE 1, SAE 2 gibi numaralar ne anlama geliyor?

Bunlar SAE J617 standardındaki gövde arayüz boyutlarıdır; blok tarafındaki cıvata delik çemberini ve merkezleme çapını tanımlarlar. Numara küçüldükçe arayüz büyür. Bu standart sayesinde aynı motora farklı şanzıman veya güç ünitesi bağlanabilir; ancak arayüzün uyması parçanın araca uygun olduğunu tek başına garanti etmez — derinlik, marş yuvası ve sensör konumu da eşleşmelidir.

Alüminyum muhafaza döküm demire göre dezavantajlı mı?

Kendi uygulamasında değil. Alüminyum gövdeler ağırlık avantajı sağlar ve o araç için hesaplanmış rijitlikte tasarlanır. Dezavantajı, servis hatalarına toleransının düşük olmasıdır: aşırı tork, kirli yüzeye montaj ve zorlamalı hizalama alüminyumda çok daha hızlı hasara dönüşür. Doğru tork ve temiz montajla ömür sorunu yaşanmaz.

Muhafaza cıvatalarını ne sıklıkla kontrol etmeliyim?

Normal kullanımda ayrı bir periyot gerekmez; ancak sökme-takma sonrası ilk kontrol turunda torkların doğrulanması önerilir. Şantiye, arazi ve yoğun titreşimli kullanımda periyodik bakımlarda gözle gevşeme ve yüzey aralanma izi kontrolü faydalıdır. Bölgeden yeni bir metalik ses geliyorsa kontrolü periyodu beklemeden yapın.

Volant muhafazası, doğru seçildiğinde ve doğru monte edildiğinde bir daha adı anılmayan; yanlış yapıldığında ise arkasından gelen her parçayı sırayla götüren bir referans parçadır. VADEN ORIGINAL Volant Muhafazası / Kavrama Kampanası ürün ailesi, ağır ticari araç uygulamaları için OE referanslarıyla eşleştirilmiş şekilde katalogda stoklu olarak yer alır; aracınızın motor, şase ve şanzıman bilgisiyle doğru referansı belirlemek ve kavrama işini planlarken keçe, pim ve cıvata kalemlerini de aynı listeye eklemek, sahada aynı işi ikinci kez yapmamanın en kısa yoludur.